

# Instruções de funcionamento

# FC2000 Controlador de Vibração



Wir führen zusammen

# Índice

1	INF	FORMAÇÕES GERAIS	3
	1.1 1.2 1.2. 1.2.		4 4
2	SE	GURANÇA	5
	2.1 2.2	QUALIFICAÇÃO DO PESSOALINSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	5
3	O F	PRODUTO – FC2000	6
	3.1 3.2 3.3	UTILIZAÇÃO CORRETA	6
4	INS	STALAÇÃO	8
5	LIG	BAÇÃO ELÉTRICA	9
	5.1 5.1. 5.1. 5.1. 5.2	2 Descrição dos conteúdos	10 10 11
6	OP	PERAÇÃO	13
7	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10	ESTRUTURA DE MENU ÂMBITO DOS MENUS DE NÍVEL 0 E 1 ÂMBITO DOS MENUS DE NÍVEL E ÂMBITO DOS MENUS DE NÍVEL I IDIOMA DAS ORIENTAÇÕES DO MENU MODO DE ACIONAMENTO MANUAL BLOQUEAR PALAVRA-PASSE DE NÍVEL 1	
7	RE	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS/RETIFICAÇÃO DE AVARIAS	
	7.1 7.2 7.3	INDICAÇÕES DE AVARIA	22
8	MA	NUTENÇÃO E LIMPEZA	24
9	EL	IMINAÇÃO	24
1	0 [	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	25
	10.1	Aprovação UL	
1	1 E	ENDEREÇO DE ASSISTÊNCIA	26

# 1 Informações gerais

# 1.1 Informações sobre as instruções de funcionamento/Aviso legal

## Sobre este manual de funcionamento

Neste manual de funcionamento vai encontrar todas as informações importantes relativamente à instalação, ligação, configuração e funcionamento do seu dispositivo FC2000.

Também proporciona informações e instruções importantes para a sua segurança.

## Alterações técnicas

Reservamos o direito de implementar alterações sem aviso prévio às instruções de funcionamento devido a desenvolvimentos técnicos.

## Traduções

Se forem produzidas traduções deste manual (ou partes do mesmo),

estas são efetuadas com base no melhor conhecimento existente dos responsáveis.

As instruções de funcionamento em alemão são as originais. As versões noutros idiomas são traduções da versão original.

Não assumimos a responsabilidade por erros na tradução, mesmo que

a tradução tenha sido produzida por nós ou em nosso nome. A versão em alemão original é o documento de controlo.

## Direitos de autor

A passagem ou suplementação destas instruções de funcionamento não é permitida, exceto se tal tiver sido expressamente acordado pelo IFSYS.

É permitido o arquivamento e classificação para propósitos de armazenamento a longo prazo.

## Marcas registadas

Os nomes comuns, nomes comerciais, descrições de produto e outras designações aqui reproduzidas podem estar protegidas por lei mesmo se tal não for expressamente indicado (por exemplo, marcas registadas). Isto não tem efeito sobre os direitos de autor.

## Aviso legal

Responsável pelo conteúdo:

Integrated Feeding Systems GmbH Am weissen Kreuz 5 97633 Grossbardorf ALEMANHA

Tel: +49 9766 940098-0 Fax: +49 9766 940098-10 E-mail: *contact@ifsys.eu* 

# 1.2 Símbolos e sinais

# 1.2.1 Sinais de alerta

Sinal	Significado e consequências de ignorar o alerta	Medidas para evitar ou reduzir o perigo
<u>^</u>		<ul> <li>Selecione e implemente equipamento de proteção técnico ou pessoal adequado</li> <li>Só é permitido a especialistas qualificados efetuar trabalhos</li> <li>consulte o capítulo Qualificação do pessoal</li> </ul>
4	Aviso: Perigos elétricos	<ul> <li>Selecione e implemente equipamento de proteção técnico ou pessoal adequado</li> <li>Só é permitido a especialistas qualificados efetuar trabalhos</li> <li>consulte o capítulo Qualificação do pessoal</li> </ul>

# 1.2.2 Símbolos e sinais adicionais

Sinal	Significado	Medidas para evitar ou reduzir o perigo
	Desligar antes de efetuar a manutenção ou reparação Deve desligar a alimentação e bloqueá- la de forma a impedir que esta seja novamente ligada.	<ul> <li>Selecione e implemente equipamento de proteção técnico ou pessoal adequado</li> <li>Só é permitido a especialistas qualificados efetuar trabalhos</li> <li>consulte o capítulo Qualificação do pessoal</li> </ul>
i	Informações e sugestões úteis	
	Informações importantes	

# 2 Segurança

# 2.1 Qualificação do pessoal

Este documento descritivo contém as informações necessárias para uma correta utilização do FC2000. Deve ser lido por pessoal com qualificações técnicas.

Pessoal qualificado são pessoas que, com base na sua educação, experiência,

formação e conhecimento das normas, provisões, normas de prevenção de

acidentes e condições de funcionamento relevantes, estão autorizadas pelos responsáveis pela segurança do equipamento

a desempenhar quaisquer tarefas necessárias e, ao fazê-lo, são capazes de identificar e evitar quaisquer perigos possíveis.

(Definição de pessoal especializado em conformidade com o IEC 364)

A empresa de exploração é responsável pela formação dos operadores.

Qualquer funcionário responsável pela instalação, comissionamento, manutenção e operação do FC2000 deve ler previamente este manual minuciosamente e compreendê-lo. É recomendado à empresa de exploração que incuta os seguintes pontos ao seu pessoal antes do comissionamento:

- Conhecimento dos conteúdos das instruções de funcionamento
- Conhecimento dos regulamentos para o funcionamento e segurança contido dentro das mesmas
- Conhecimento dos regulamentos legais para prevenção de acidentes
   Recomendamos que a formação seja confirmada por escrito.

# 2.2 Instruções de segurança

As instruções de segurança que se seguem são para sua proteção e para a proteção de terceiros e do dispositivo em si. É-lhe pedido que as cumpra sem exceção:



- Perigos devido a tensão perigosa. O não cumprimento deste sinal pode resultar em morte, ferimentos graves ou danos à propriedade
- Desligue a unidade da tensão de alimentação antes de efetuar trabalhos de montagem ou desmontagem assim como ao mudar fusíveis ou ao efetuar alterações estruturais.
- Consulte os regulamentos de segurança no trabalho e prevenção de acidentes para a sua aplicação em particular.
- Antes do comissionamento, verifique que a tensão nominal do dispositivo corresponde à tensão nominal disponível localmente.
- As ligações elétricas devem estar protegidas!
- Verifique que as ligações à terra de proteção estão a funcionar corretamente após a instalação!
- Antes do comissionamento, verifique que o solenoide e o seu núcleo que estão ligados ao alimentador vibratório e possuem uma ligação à terra.



## > Perigos devido a uma utilização indevida

- Armazene sempre o FC2000 num local de armazenamento seco e limpo. A temperatura de armazenamento deve estar entre +5 °C e +70 °C.
- Isto deve ser observado para assim garantir a conformidade com a utilização correta.
- Verifique imediatamente o equipamento quanto a danos à embalagem ou danos de transporte. Equipamento danificado não pode ser colocado em funcionamento. Informe o fornecedor imediatamente em caso de danos.
- Durante os trabalhos de soldagem na maquinaria todos os polos do FC2000 devem estar desligados da alimentação e do alimentador de vibração ao qual está ligado.

# 3 O produto – FC2000

A conversão e/ou modificação não autorizada do dispositivo não é permitida por motivos de segurança e aprovação (CE).

O dispositivo encontra-se em conformidade com a versão válida das diretivas CEM e de Baixatensão.

# 3.1 Utilização correta

O dispositivo descrito aqui é uma peça de equipamento elétrico para utilização em maquinaria industrial. Foi concebido para controlar alimentadores vibratórios. Qualquer outra utilização não é considerada utilização correta e pode resultar em danos ao pessoal e danos à propriedade.

(\*\* pode encontrar mais informações sobre este tópico no capítulo Instruções de segurança).

Para utilização apenas em aplicações NFPA 79 em maquinaria industrial.

( pode encontrar mais informações sobre este tópico no capítulo Aprovação UL).

# 3.2 Especificações de produto

- Conversor de frequência com estabilização da tensão de saída
- Independente da frequência da alimentação, frequência de saída ajustável
- Tensão de alimentação ajustável de 95 a 250 V~ 50 ou 60 Hz
- Os limites de Umín. e Umáx. para tensão de saída podem ser ajustados em separado e de forma independente
- um do outro
- Limite de corrente ajustável para a corrente de solenoide máxima
- Arrangue e paragem suaves ajustáveis de forma independente
- Definição de ponto de ajuste analógico
- Reverter para as definições de fábrica
- Frequência de vibração selecionável
- Comutável através do sinal de controlo de um PLC, sensor ou contacto sem potencial
- Monitorização da temperatura da fase de saída de potência
- Todos os valores são apresentados nas suas unidades originais V~; A~; T °C; Hz; V-; mA-; tempo s

# 3.3 Dados técnicos


Ligação à alimentação, intervalo amplo	95 V a 250 V CA Intervalo: 95 a 130 V~ // 195 a 250 V~		
Frequência da alimentação	50 Hz ou 60 Hz		
Intervalos de tensão de saída	Comutação automática dos intervalos de saída entre 1 a 230 V~ (a 50 Hz) e 1 a 115 V~ (60 Hz)		
Frequência de saída variável	5 a 200 Hz (frequência elétrica) Isto corresponde à frequência de vibração mecânica de 8 a 400 Hz apresentada no visor		
Corrente de saída	0,1 a 6 A~		
Tipo de proteção	IP 54 para instalação suspensa (ligações roscadas a apontar na direção do solo) Invólucro UL do tipo 1		
Fusível	6.3 AF		
Ligação mecânica à alimentação	Ficha de 4 pinos na caixa da manga axial		
Ligação do alimentador vibratório	Tomada de 4 pinos na caixa da manga axial		
Entradas E1, E2	+24 V=/max. 50 mA/Nível de comutação PNP HI (elevado): 6 a 24 V=- Nível de comutação LO (baixo): 0 - 4 V=		
Saída do transístor	24 V=/100 mA		
Estabilização da saída	Alteração máx. na tensão de 1 V~		
Invólucro	Placa de base em alumínio - extrusão de perfil e cobertura dianteira		
Dimensões	200 x 100 x 134 mm		
Temperatura de funcionamento	0 a 40 °C		
Temperatura de armazenamento	-10 a +80 °C		
Altitude de instalação	1000 m 0,5% de redução de corrente nominal para cada 100 m adicionais		

# 4 Instalação

Se o FC2000 for fornecido sozinho, o dispositivo deve ser montado antes do comissionamento, utilizando os orifícios de fixação fornecidos. Dois orifícios e dois orifícios alongados são acessíveis a partir do exterior para fixação do dispositivo. Encontram-se separados do interior do invólucro.


O dispositivo deve ser montado numa superfície nivelada e livre de vibrações.

Orifícios de fixação 4 x ø 5 mm

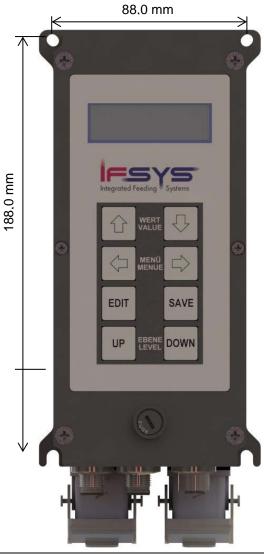



- ➤ Ao escolher a posição de montagem, tenha em conta que a distância entre o FC2000 e o alimentador de vibração não ultrapassa os 10 metros.
- > O dispositivo não deve entrar em contacto direto com água

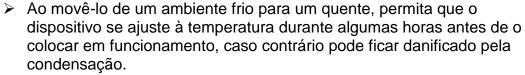



- Não instale o FC2000 nas proximidades de dispositivos que geram fortes campos eletromagnéticos. Isto pode interferir com o funcionamento correto do dispositivo.
- Também devem ser evitados ambientes sujeitos a calor, frio ou humidade extremos.

# 5 Ligação elétrica



- Todas as ligações só podem ser efetuadas por profissionais qualificados.
  - © Consulte o capítulo Qualificação do pessoal O dispositivo deve estar ligado à terra



- Desligue o dispositivo da fonte de alimentação antes de iniciar os trabalhos
- Antes de ligar o dispositivo, estabeleça a tensão de alimentação -e frequência. Estes dados devem estar dentro do intervalo de valores permitidos indicados para o dispositivo.

# 5.1 Ligações no invólucro



## 5.1.1 Controlo

Para ligar e desligar o alimentador vibratório ligado ao FC2000 devem ser utilizados os sinais de controlo (ficha X4/X5). Nem a voltagem de alimentação nem o circuito de saída do FC2000 pode ser utilizado para este propósito.

As entradas de controlo permitem que o dispositivo seja comutado remotamente por outro sistema (PLC, iniciador, sensores, etc.). O FC2000 possui uma tensão de alimentação dedicada de +24 V CC para tal.

Também é possível ligar ou desligar através da tensão externa de +24 V CC



Não utiliza a tensão de alimentação ou o circuito de saída para comutação operacional do FC2000 pois isto pode danificar o dispositivo.

## 5.1.2 Descrição dos conteúdos

Todas as fichas se encontram localizadas na parte inferior do FC2000.


X1 Ligação do cabo de alimentação	Pino 1 - L Pino 2 - N Pino 3 - Não ligado Pino 4 - PE	Secção de cabo máx. 2,5 mm²
X2 Ligação de acionamento	Pino 1 - Carga Pino 2 - Carga Pino 3 - Não ligado Pino 4 - PE	Secção de cabo máx. 2,5 mm², versão protegida
X3 Interface RS232		Tipo de ficha: Tomada M12, 5 pinos, codificação B
X4 Entradas de controlo para Modo Automático (solenoide ligado/desligado) e Reposição (reconhecimento de avarias)	Pino 2 - Ativar Pino 3 - MASSA digital Pino 4 - Repor	O +24 V= alimentação (MASSA digital) está eletricamente isolado do lado 230 V~ e +5 V= (MASSA analógica) do processador!  Tipo de ficha: Ficha M12, 5 pinos, codificação B
X5 Saída de relé para estados de avaria/ saída de solenoide	Pino 1 - Contacto de relé 11 Pino 2 - Contacto de relé 12 Pino 3 - Não ligado	Carga máx. do contacto 24 V CC/0,5 A Tipo de ficha: Ficha M12, 5 pinos, codificação B
X6 ligação roscada Definição de ponto de ajuste analógico para a amplitude de vibração	Definição do ponto de ajuste analógico	Ficha fictícia M12
X7 - X9	Reserva	Ficha fictícia M16

# 5.1.3 Definição de ponto de ajuste analógico para a amplitude de vibração

A velocidade de transporte (amplitude da vibração) pode ser definida, se necessário, através de uma entrada analógica.

Para o fazer abra a cobertura dianteira para obter acesso aos terminais de ligação na placa de controlo montada no interior da cobertura. Consulte o capítulo *Abertura da cobertura*.


Abra a ficha fictícia indicada como X6 e substitua-a por uma ligação roscada adequada. Ao lado do terminal de ligação encontra-se um jumper que deve ser utilizado para selecionar a entrada de tensão ou corrente. Adicionalmente, as definições correspondentes devem ser configuradas no menu de Nível 0 e 1.

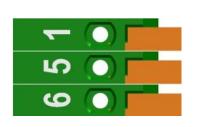

**Terminal 1** - MASSA analógica para a entrada de tensão/entrada de corrente para o potenciómetro externo


**Terminal 5** - Entrada de tensão de 0 a 10 V= ou externa potenciómetro ou entrada de corrente de 4 a 20 mA=

**Terminal 6** - +5 V= analógico para potenciómetro externo

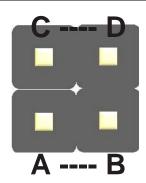

Jumper entre C-D -> 4 a 20 mA=

Jumper entre **A-B** -> 0 a 10 V= ou potenciómetro

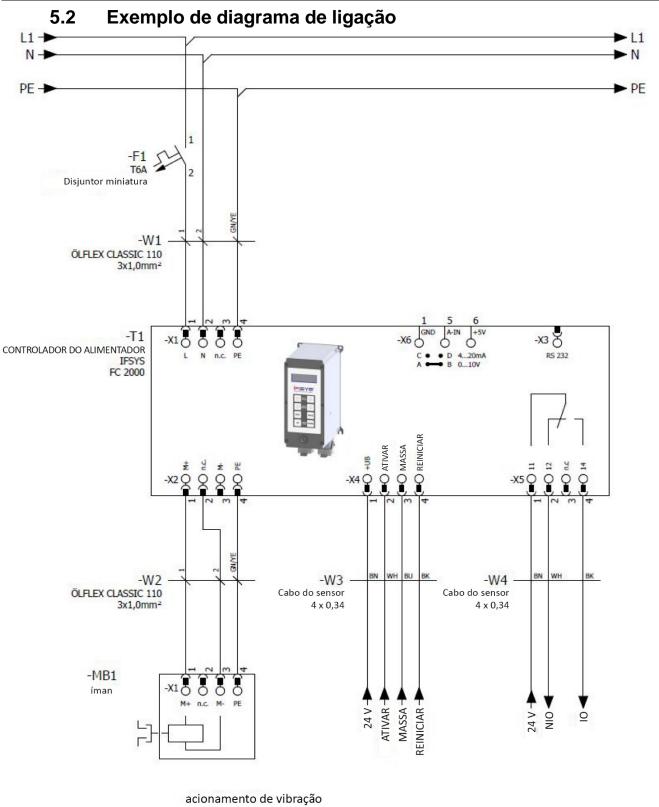

**VIBROLINER** 



> Os tipos de cabo podem variar de acordo com a aplicação (ver capítulo Aprovação UL)


# 6 Operação

O FC2000 apresenta apenas a função correta se for instalado e operado da forma correta. Em caso de anomalias ou estados de funcionamento pouco claros, verifique o dispositivo e retifique a avaria (consulte o capítulo *Resolução de problemas*) ou solicite a reparação por terceiros.

Para evitar o risco de ferimentos, nunca permita que pessoal não qualificado ou outras pessoas vulneráveis ou em risco operem o dispositivo sem supervisão.

## 6.1 Controlos e visor

Este dispositivo é operado e as definições são configuradas utilizando 8 teclas que, junto com um visor LCD de texto simples, podem ser encontradas num painel de controlo na cobertura. Todas as definições do modo de funcionamento, assim como os parâmetros personalizáveis podem ser configurados neste painel de controlo.

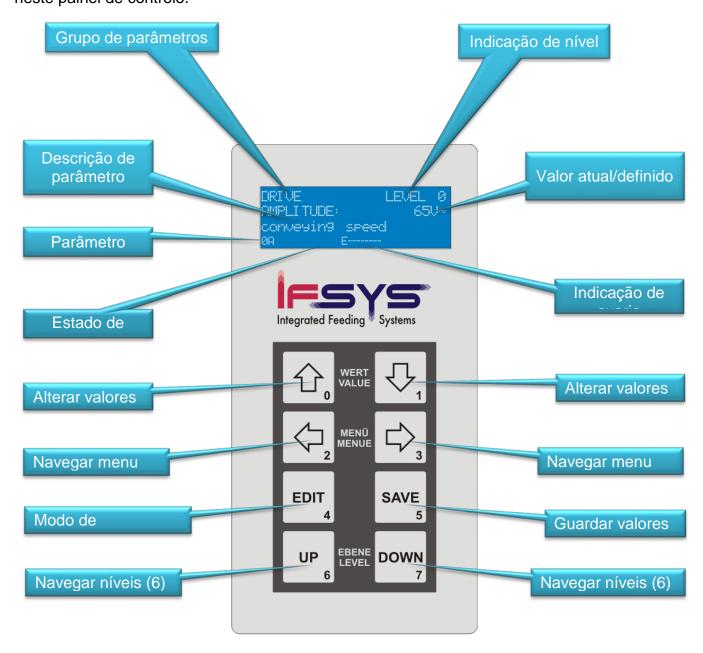

#### 6.2 Filosofia de funcionamento

Os parâmetros são configurados utilizando o teclado e o visor LCD de texto simples. Os capítulos que se seguem dão informações detalhadas sobre as estruturas dos menus.

Premindo brevemente as teclas de seta **0** (aumentar/alterar) e **1** (reduzir/alterar) aumenta/reduz ou altera o valor no ecrã/parâmetro selecionado por uma posição (número completo, décimos, ou modo). Premindo e mantendo premido a tecla percorrer o valor rapidamente; após cerca de 1 segundo os valores vão ser percorridos ao dobro da velocidade.

Premir brevemente as teclas de seta 2 (mover para a direita) e 3 (mover para esquerda) muda de um ecrã/parâmetro para o seguinte. Premir e manter as teclas apresenta os ecrãs/parâmetros numa sequência contínua.

Premir brevemente as teclas de seta 6 (aumentar) e 7 (reduzir) muda de um nível para o outro. Premir e manter as teclas apresenta os níveis numa sequência contínua.

Premir a tecla 4 (Edit) (Editar) comuta para o Modo de programação. P surge próximo dos nomes de parâmetro próximo da última linha do visor. É agora possível alterar os valores com as teclas 0 e 1.

Os valores alterados devem ser guardados premindo a tecla 5 (Save) (Guardar). A indicação SAVE (GUARDAR) surge brevemente no visor como indicação de que o valor foi alterado.

Para alterar o menu alargado itens/parâmetros de Nível 1, o código para a Palavra-passe de Nível 1 deve ser introduzido. (Consulte o capítulo *Introduzir o nível de palavra-passe*)



60 segundos após serem premidas as últimas teclas (tempo de intervalo) e se a tecla 5 (Save) (Guardar) não for premida, as alterações são eliminadas. Os valores que foram guardados antes da alteração para o modo de programação são restaurados.

A saída do modo de programação devido ao fim do tempo de intervalo é indicado pelo "P" no ecrã piscar três vezes.

#### **Atalhos** 6.2.1

O FC2000 possui comandos efetuados com a combinação de diferentes teclas.

MENÜ MENUE 3	Premir as teclas 2 e 3 ao mesmo tempo navega diretamente para o ecrã inicial com a amplitude de vibração (velocidade de transporte).
EDIT SAVE 5	Premir as teclas 4 e 5 ao mesmo tempo apresenta a versão de firmware no visor.
UP EBENE DOWN 7	Com as teclas 6 e 7 pode comutar o acionamento entre ligado e desligado.  (Consulte o capítulo <i>Modo de acionamento manual</i> )

# 6.3 Estrutura de menu 仓 ₽, valores alteráveis PARA BAIXO PARA 仓 ₽, valores alteráveis ⇨ ⇨ ₽ ¢ 仓 ₽,

# 6.4 Âmbito dos menus de Nível 0 e 1


Após a alimentação ser ligada o ecrã inicial com a amplitude de vibração (velocidade de transporte) é apresentado no visor.

Os parâmetros de Nível 1 só são visíveis ao introduzir o código para a Palavra-passe de Nível 1! (Consulte o capítulo *Introduzir o nível de palavra-passe*)

DRIVE LEVEL 0 AMPLITUDE: 65V~ conveyin9 speed 0A E	Parâmetro "0A" de Amplitude de velocidade de transporte/vibração Valor ajustável desde 1 a 230 V~ em incrementos de 1 V~ A tensão é determinada pela tensão de alimentação e limite de amplitude.
DRIVE LEVEL 1 AMPLITUDE min: 30V~ speed limit min. 0A> E	Parâmetro "0A>" Limite mínimo de amplitude. Valor ajustável desde 1 a 230 V~, determinado pelo intervalo de tensão de alimentação Incremento de 1 V~ Limitado pelo limite máx. de amplitude
DRIVE LEVEL 1 AMPLITUDE max: 230V~ speed limit max. 0AK E	Parâmetro "0A<" Limite máx. de Amplitude Valor ajustável desde 1 a 230 V~, determinado pelo intervalo de tensão de alimentação Incremento de 1 V~ Limitado pelo limite mín. de amplitude
DRIVE LEVEL 1 CURRENT max: 5.0A~ current limiting 0St< E	Parâmetro "0St<" limite de corrente no acionamento Valor ajustável desde 0,1 a 6,0 A~ Incremento de 0,1 A~ Para proteção dos solenoides o valor é definido para a corrente máxima permitida para todos os solenoides ligados.
DRIVE LEVEL 0 FREQUENCY: 100.00Hz vibration drive 0n E	Parâmetro "0n" de frequência no acionamento Valor ajustável desde 8,0 a 400 Hz Incremento de 0,02 Hz~ Isto indica a frequência de vibração mecânica, isto é, uma definição de 100 Hz corresponde à frequência de alimentação de 50 Hz.
DRIVE LEVEL 0 SOFT START: 0.5s conveying speed UP 0SA E	Parâmetro "OSA" de arranque suave Valor ajustável desde 0,1 a 5,0 seg. Incremento de 0,1 seg. Rampa de tensão desde 0 V~ à amplitude definida dentro do tempo definido.  Parâmetro "OSS" de paragem suave
DRIVE LEVEL 0 SOFT STOP: 0.5s conveyin9 speed DOWN 0SS E	Valor ajustável desde 0,1 a 5,0 seg. Incremento de 0,1 seg. Rampa de tensão desde a amplitude definida a 0 V~ dentro do tempo definido.
DRIVE LEVEL 1 SET VALUE: KEYBOARD for conveying speed 0AE E	Parâmetro "OAE" de definição de ponto de ajuste [função] Valores ajustáveis no teclado: 0 a 10 V, 4 a 20 mA TECLADO - definição de ponto de ajuste com o teclado de membrana 0 a 10 V= - definição de ponto de ajuste com tensão analógica 0 a 10 V= 4 a 20 mA= - definição de ponto de ajuste com corrente analógica 4 a 20 mA= POT.0 a 5 V= - definição de ponto de ajuste com potenciómetro de 10K Consulte o capítulo Definição do ponto de ajuste analógico
PRESET LEVEL 0 LANGUAGE: English all items OSP E	Parâmetro "OSP" de Seleção de idioma Parâmetros ajustáveis: Alemão - orientações para o menu de idioma Inglês - orientações para o menu de idioma Consulte o capítulo orientações para o menu de idioma


# 6.5 Âmbito dos menus de Nível e

Os parâmetros de Nível e só são visíveis ao introduzir o código para a Palavra-passe de Nível 1! (Consulte o capítulo *Introduzir o nível de palavra-passe*)

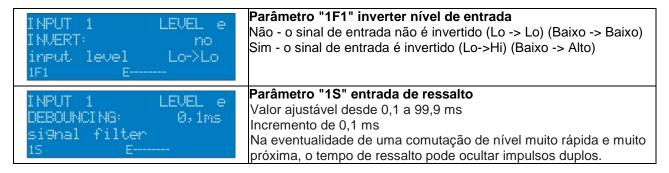


# 6.6 Âmbito dos menus de Nível i

INFO LEVEL i	Indicação "dU" da tensão de alimentação
VOLTAGE: 230V~ main supply dU E	A tensão de alimentação atual é apresentada
INFO LEVEL i	Indicação "dIA" de tensão na saída (acionamento)
VOLTAGE OUT: xxxxV~ vibration drive dVA E	A tensão de saída atualmente definida no acionamento (solenoide) é apresentada
INFO LEVEL i	Indicação "dIA" de corrente na saída (acionamento)
CURRENT OUT: x.xxA~ vibration drive dIA E	A corrente do fluxo solenoide atual é apresentada
10000	Indicação "dE" de estado das entradas
INFO LEVEL i 1:2: status inputs el.* dE E	1: Entrada do alimentador vibratório ligado 2: Repor entrada de avaria
INFO LEVEL i	Indicação "dA" de estado das saídas A: Saída de acionamento (alimentador de vibração)
A! 5! status outputs el.* dA E	5: Pronto para saída de operação
INFO LEVEL i	Indicação "dS" de estado das entradas/saídas
A.1°2° 5. status I/O E°A. dS E	
INFO LEVEL i	Indicação "dt" da temperatura da fase de saída
TEMPERATURE: XXX C  Power amplifier  dt E	A temperatura na fase de saída de alimentação é apresentada. Os valores até 110 °C são permitidos

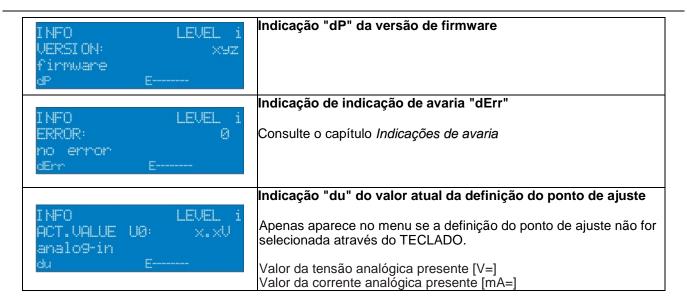

# 6.7 Idioma das orientações do menu

Com o parâmetro o idioma do menu pode ser alternado de alemão para inglês. No nosso website pode encontrar manuais para transferência noutros idiomas

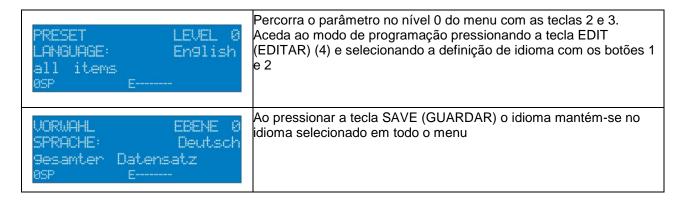

## 6.8 Modo de acionamento manual


Para configurar o acionamento de vibração, pode ligar sem aprovação de um controlador externo pressionando a combinação de tecla. Esta função possui um limite temporal. Este modo é conhecido como modo T10.

DRIVE LEVEL 0 AMPLITUDE: 65V~ conveying speed 0A off E	Premir e manter as teclas 6 e 7 durante 2 segundos passa o FC2000 para o modo manual (modo T10)
DRIVE LEVEL 0 AMPLITUDE: 65V~ conveying speed 0A T10 E	T10 aparece na última linha no visor O modo T10 é ativado e pode ser desativado através do atalho 6+7 (2 segundos). O FC2000 apenas se mantém neste modo durante 10 minutos, pelo que o número após Txx apresenta os minutos restantes. Ao pressionar a tecla reinicia a função de temporizador aos 10 minutos. Depois de decorrido o tempo, este modo encerra automaticamente.
DRIVE LEVEL 0 AMPLITUDE: 65V~ conveying speed 0A E	Premir e manter as teclas 6 e 7 novamente durante 2 segundos encerra o modo T10. off (Desligar) é agora apresentado permanentemente no visor.

## 6.9 Bloquear

As teclas no FC2000 podem ser protegidas de qualquer atuação involuntária através de um bloqueio. O bloqueio pode ser ativado e desativado a partir de qualquer ponto no menu.

O bloqueio **não pode** ser ativado enquanto o FC2000 está no modo de programação.

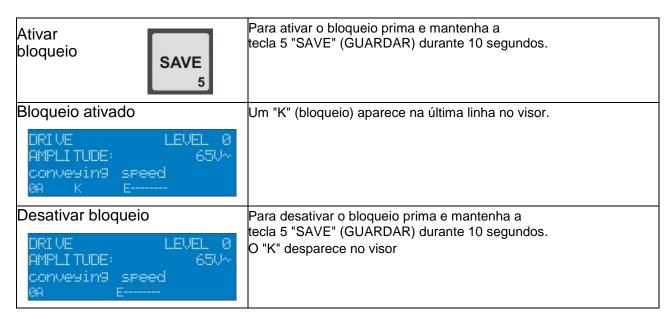



- O bloqueio não pode ser ativado no modo de programação.
- Pode navegar no menu mesmo com o bloqueio ativado. No entanto, não é possível altera quaisquer valores

# 6.10 Palavra-passe de nível 1

Alguns itens de menu apenas são visíveis introduzindo a palavra-passe do nível 1. Para tal, proceda como segue:

EDIT SAVE 5	Prima e mantenha a tecla de programação <b>4 (Edit)</b> (EDITAR) durante cerca de 2 segundos.
INPUT CODE:	A seguinte informação aparece no visor: <b>Enter CODE</b> (Inserir CÓDIGO): O " <b>P</b> " também aprece na última linha do visor, junto ao parâmetro
	O código de acesso é: <b>000</b> Introduza o código pressionando a <b>tecla 0</b> (tecla 0) três vezes. No visor, surge um traço junto a "Enter CODE" (inserir CÓDIGO) para cada tecla pressionada. Confirme o código pressionando a <b>tecla 5 (Save)</b> (Guardar)
	Agora pode navegar pelo menu como normal. Os parâmetros associados vão surgir no menu nos locais apropriados e os respetivos valores podem ser alterados.
0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Para sair do nível de palavra-passe novamente, basta pressionar a tecla <b>4 (Edit</b> ) (Editar). O <b>"P"</b> desaparece da última linha do visor e os parâmetros do Nível 1 são novamente ocultos.



> Se não for pressionado nenhum botão durante 60 segundos, o nível de palavra-passe termina automaticamente.

# 7 Resolução de problemas/Retificação de avarias



Perigo devido a tensão elétrica
 consulte o capítulo Qualificação do pessoal



 Perigo devido a interferência.
 Não interfira com o dipositivo. Caso contrário pode originar avarias e defeitos no dispositivo.



Num ambiente eletromagnético desfavorável, é possível a ocorrência de avarias.

# 7.1 Indicações de avaria

Indicação de avaria	Descrição do problema	Causa(s) possível(eis)/Solução
INFO LEVEL i ERROR: 1 sensor malfunction derr E	Esta mensagem de avaria não existe para este modelo do dispositivo.	
Mensagem 1 de avaria "Sensor defeituoso"		
INFO LEVEL i ERROR: 2 ovencurrent drive dErr E Mensagem 2 de avaria "Transmissão de	Encerramento por sobrecarga devido a um excesso da corrente de saída da fase de saída.	<ul> <li>Verifique a folga de ar no solenoide do alimentador vibratório; a folga pode ser demasiado grande</li> <li>Verifique a definição da frequência, o valor pode ser demasiado elevado</li> </ul>
sobrecorrente"		<ul> <li>Desligue o dispositivo. Contacte o</li> </ul>
INFO LEVEL i ERROR: 3 temperature to hi9h dErr E	A temperatura da fase de saída excedeu o valor limite.	departamento de Assistência.
Mensagem 3 de avaria "Temperatura demasiado alta"		
INFO LEVEL i ERROR: 4 main volta9e fault dErr E	A tensão de alimentação está fora dos intervalos de tensão padrão	> 90 a 130 V~ 190 a 250 V~
Mensagem 4 de avaria "Tensão de alimentação incorreta"		
INFO LEVEL i ERROR: 5 set value malfunction dErr E	O ponto de ajuste do controlo analógico não pode ser atingido.	<ul> <li>O sinal analógico deve ser verificado por especialistas qualificados</li> </ul>
Mensagem 5 de avaria "Ponto de ajuste defeituoso"		

INFO LEVEL i ERROR: 6 Power amp. malfunction dErr E Mensagem 6 de avaria "Fase de saída defeituosa"		A	Dispositivo defeituoso, deve ser substituído. Contacte o departamento de Assistência.
INFO LEVEL i ERROR: 7 EEPROM empty dErr E Mensagem 7 de avaria "EEPROM vazia"	A perda de dados ocorreu na EEPROM.	A	Dispositivo defeituoso, deve ser substituído. Contacte o departamento de Assistência.

# 7.2 Avarias sem indicação

Problema/Avaria	Causa(s) possível(eis)	Solução
FC2000 não	<ul> <li>Falha de alimentação ou</li> </ul>	➤ Verifique os fusíveis. (F6.3A)
funciona	fusível	➤ A tensão de alimentação na
	com defeito	entrada do FC2000 deve ser
	<ul> <li>A tensão de alimentação de</li> </ul>	verificada por especialistas
	230 V não está presente.	qualificados
		O dispositivo
	<ul> <li>O dispositivo está defeituoso.</li> </ul>	deve ser verificado por
		especialistas qualificados.
		Verifique se a definição da entrada
	<ul> <li>Entrada de controlo invertida</li> </ul>	de controlo está correta
O alimentador	<ul> <li>Definição de frequência</li> </ul>	➤ A frequência de vibração deve ser
vibratório não	de vibração incorreta	comparada com os dados do
funciona		solenoide de vibração por
	<ul> <li>Frequência de alimentação</li> </ul>	especialistas qualificados.
	incorreta	➤ A frequência da alimentação deve
		ser comparada com os dados do
		solenoide de vibração por
	<ul> <li>Umáx. demasiado baixo</li> </ul>	especialistas qualificados.
A line a rete alore ville met é ville		➤ Verifique a definição Umáx.
Alimentador vibratório	<ul> <li>Umáx demasiado elevado</li> </ul>	➤ Verifique a definição Umáx.
vibra com demasiada		A frequência de vibração deve ser
força, bater do solenoide	Definicão de fraguência	comparada com os dados do solenoide de vibração por
bater do soleriolde	Definição de frequência     de vibração incorrete	especialistas qualificados.
Solenoide fica	<ul><li>de vibração incorreta</li><li>Solenoide a operar acima da</li></ul>	·
	tensão permitida	deve ser verificada por
quente	terisao permitida	especialistas qualificados.
	<ul> <li>Solenoide a operar acima da</li> </ul>	<ul><li>A frequência</li></ul>
	frequência permitida	deve ser verificada por
		especialistas qualificados.
Entrada de controlo não	<ul> <li>Tensão de controlo está no</li> </ul>	➤ A tensão deve ser verificada por
funciona	intervalo incorreto	especialistas qualificados.
		Verifique a definição.
	<ul> <li>Entrada de controlo</li> </ul>	,
	desativada	

# 7.3 Abertura da cobertura do invólucro



Perigo devido a tensão elétrica
 consulte o capítulo Qualificação do pessoal



> Risco de ficar preso ao aparafusar a cobertura no seu lugar



Desligue o dispositivo da fonte de alimentação antes de iniciar os trabalhos

Corte a alimentação ao dispositivo e assegure-se de que não pode ser novamente ligado.

Retire os seis parafusos visíveis na cobertura do invólucro com uma chave de fendas Philips padrão.





Ao fechar a cobertura do invólucro, certifique-se de que não há cabos presos nela.

Posicione a cobertura de volta no invólucro e fixe-a com os parafusos removidos.

# 8 Manutenção e limpeza

- O dispositivo de controlo n\u00e3o necessita de manuten\u00e7\u00e3o.
- O teste de segurança de acordo com DIN VDE 0701-0702 deve ser efetuado anualmente.
- Antes de limpar o invólucro do dispositivo com líquidos, desligue a tensão de alimentação!



Perigo devido a tensão elétrica
 consulte o capítulo Qualificação do pessoal



Desligue o dispositivo da fonte de alimentação antes de iniciar os trabalhos

# 9 Eliminação

O dispositivo não pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos normais.

Os utilizadores são obrigados a entregar os dispositivos usados num ponto de eliminação para equipamento eletrónico e elétrico usado. A recolha (separada por tipo) e a eliminação adequada dos seus dispositivos usados contribuen para a preservação dos nossos recursos naturais e garante que estes vão ser reciclados, o que protege a saúde humana e conserva o ambiente. Pode obter junto das autoridades

e de empresas de eliminação de detritos locais as informações sobre onde pode encontrar pontos para eliminação de dispositivo usados

# 10 Declaração de Conformidade

Declaração de Conformidade de acordo com a Diretiva EC 2014/30/EC (Compatibilidade Eletromagnética), à data de 26 de fevereiro de 2014.

Declaramos pelo presente que o dispositivo indicado abaixo, na versão colocada no mercado por nós, encontra-se em conformidade em termos de design e construção com os requisitos básicos de saúde e segurança da Diretiva EC 2014/130/EU.

Se o dispositivo for modificado de forma contrária às nossas indicações, esta Declaração será nula.

Fabricante: IFSYS Integrated Feeding Systems GmbH

Am weissen Kreuz 5 97633 Grossbardorf

Alemanha

Responsável pela Michael Eppler

compilação da documentação Gestão de Documentação

técnica relevante: IFSYS Integrated Feeding Systems GmbH

Am weissen Kreuz 5 97633 Grossbardorf

Alemanha

Especificações de produto

Designação: Controlador de vibração

Modelo: FC2000 Versão V2.1153 Ano de fabrico: 2016

O FC2000 foi desenvolvido e fabricado de acordo com os seguintes regulamentos, normas harmonizada e especificações técnicas:

## • 2014/30/EC

Diretiva CEM CE

### • 2014/35/EC

Diretiva de baixa tensão CE

### • EN 61010-1

Requisitos de segurança do equipamento elétrico para medição, controlo, regulação e utilização em laboratório -

Parte 1: Requisitos gerais

## EN 61326-1

Equipamento elétrico para medição, controlo, regulação e utilização em laboratório - Requisitos CEM - Parte 1: Requisitos gerais

Se o dispositivo for modificado de forma contrária às indicações do fabricante, esta Declaração será nula.

Local, data: Großbardorf, 2016-04-16

Assinatura do fabricante:

p.p Michael Eppler Gestão de Documentação

# 10.1 Aprovação UL

O dispositivo possui aprovação UL e está listado sob o seguinte número de arquivo UL.



IND.CONT.EQ. **E479925** 

Para utilização apenas em aplicações NFPA 79 em maquinaria industrial. Para ligações de alimentação apenas podem ser utilizados cabos que correspondam aos requisitos NFPA 79 (2012/12,2 – 12,6).

## Acessórios necessários:

Conexão de pino	1773080, HC-A3-ESTS, PhoenixContact
Conexão de casquilho	1773093, HC-A3-EBUS, PhoenixContact
Corpo da manga	19620031440, HAN 3A-EMV, Harting

# 11 Endereço de assistência

Indique a seguinte informação de forma a proceder ao manuseamento de pedidos de assistência:



- Número de série do dispositivo
- Número de máquina IFSYS e designação do sistema de alimentação (pode encontrar esta informação na placa de identificação ou no manual de funcionamento do sistema de alimentação associado)

## Endereço de assistência:

IFSYS Integrated Feeding Systems GmbH Am weissen Kreuz 5 97633 Grossbardorf ALEMANHA

Tel: +49 9766 940098-0 Fax: +49 9766 940098-10 E-mail: *contact@ifsys.eu* 

IFSYS Integrated Feeding Systems GmbH

Diretores executivos: Adelbert Demar, Rigobert Zehner

Sede da empresa: Großbardorf (Alemanha), Tribunal municipal de Schweinfurt HRB 5023

www.ifsys.eu